


INSPEÇÃO TALHASDATA: **04/11/2023**NÚMERO DO BRAÇO: **B06**NÚMERO DA TALHA: **T06**

- ⇒ NÚMERO DE SÉRIE: **220 165613** **ABUS**
- ⇒ CAPACIDADE DE CARGA DA TALHA: **1T** CAPACIDADE DE CARGA DO BRAÇO: **1T**
- ⇒ TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO R/S/T: **380V**
- ⇒ AMPERES DO MOTOR DE ELEVAÇÃO VEL. BAIXA/ VEL. ALTA: **2.2A** / **2.2A**
- ⇒ AMPERES DO MOTOR DO TROLLER VEL. BAIXA/ VEL. ALTA: **NÃO SE APLICA** / **NÃO SE APLICA**
- ⇒ ALIMENTAÇÃO COMANDO 24V, 110V, 220V: **24V**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO: **SISTEMA OK COM MEDIDA 0,40mm**
- ⇒ VERIFICAR CONDIÇÕES DE USO DA BOTOEIRA OU CONTROLE: **OK**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS NOS REDUTORES DE ELEVAÇÃO E TROLLER: **NÃO SE APLICA**
- ⇒ GUIA DA CORRENTE OU CABO DE AÇO: **COM DESGASTE**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DE ROLDANAS GANCHO, E ROLDANAS COMPESSADORA **OK**
- ⇒ CORRENTE SE APRESENTA DESGASTE/ CABO DE AÇO: **NÃO APRESENTA DESGASTE**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DESGASTE DO TAMBOR DE ACOMODAÇÃO DO CABO DE AÇO: **NÃO SE APLICA**
- ⇒ RODAS DO TROLLER: **OK**
- ⇒ SISTEMA FESTOON: **OK**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DO SISTEMA MECÂNICO DE GIRO DO BRAÇO, ROLAMENTOS, PARAFUSOS: **OK**
- ⇒ VERIFICAÇÃO COMPRIMENTO DE LANÇA BRAÇO: **NÃO SE APLICA**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA COLUNA/ BRAÇO/ BATENTES/ TALHA: **OK**
- ⇒ VERIFICAÇÃO DE SOLDAS: **OK**

OBSERVAÇÕES:

Corrente estava torcida o que ocasionou o desgaste do guia de corrente. A torção da corrente já foi solucionada. Talha não apresenta fim de curso.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

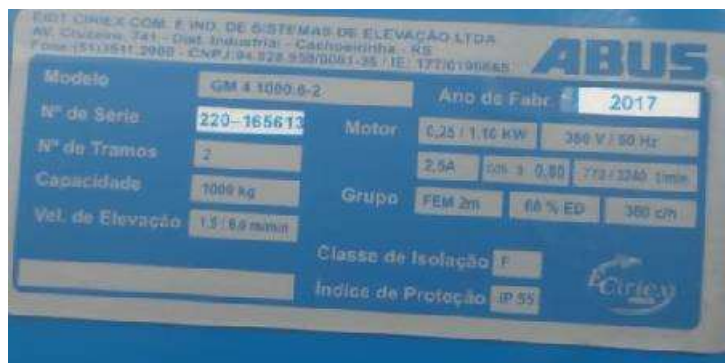

DESGASTE CORRENTE



GUIA DA CORRENTE



CONECÇÃO ESTRUTURA



TALHA T06 BRAÇO GIRATÓRIO

